



ANLEITUNG TEDGUM



Einbau des Rippeneinsatzes in die Motorhalterung

TEDGUM bietet eine Lösung, mit der ein OE-Motorlager repariert werden kann. Dank der Tatsache, dass unsere Einsätze eine gerippte Außenfläche haben, kann sie im Motorlager mit einer Buchse von 72 bis 75 mm Durchmesser eingepresst werden.

Nachfolgend finden Sie den genauen Ersetzungsprozess:

1




Markieren Sie vor dem Ersetzen des Einsatzes die richtige Position des aktuellen Einsatzes am Gehäuse.

5



Drücken Sie vorsichtig auf die Außenseite des Einsatzes durch eine ordnungsgemäß sitzende Hülse.

2

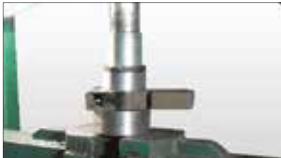

Bauen Sie einen verschlissenen Metallgummieinsatz mit einer Presse aus dem Gehäuse aus.

6



Achten Sie beim Eindrücken auf die Position des Einsatzes. Sie sollte in der Symmetrieachse zur Fassung liegen, damit die Biegung der Rippen korrekt verläuft.

3



Nach dem Auspressen sollte das Gehäuse gründlich von Rost und jeglichen Verunreinigungen gereinigt werden. Prüfen Sie zusätzlich den allgemeinen Zustand der Halterung.

7



Nach allen vorherigen Arbeiten sollte die Motorhalterung gegen Rost geschützt werden. Wir empfehlen, es mit einer Schutzfarbe zu streichen.

4



Schmieren Sie vor dem Herausdrücken die Innenseite des Gehäuses.

8



Das Foto zeigt den Motorlagereinsatz Nr. 00672943 für Toyota Avensis / Corolla / Celica / Corona / Carina.



Dieses und andere Anleitungen stehen auf unserer Website zum Download bereit:
<https://www.tedgum.pl/de/technischer-support/>

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbilligung der Durchführung der Reparatur. Die Firma TEDGUM haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von TEDGUM bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. TEDGUM untersagt.